

کد فرم:	فرم توصیه های فنی	خدمات پس از فروش پاناسونیک
شماره فرم:	عنوان راهنمای رفع عیب جهت متخصصین کولر گازی	دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش
تاریخ ایجاد:	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	ارائه کننده: PMMAF
مدل: Inverter	شرح ایراد ظاهری: H25 در اثر کار کردن غیر عادی سیستم تصفیه هوا اتفاق می افتد.	گروه و محصول: AC/AIR CONDITIONER

شرح ایراد ظاهری: سیستم تصفیه هوا نانو غیر عادی است. H25


شرایط نادرست :

در طی وضعیت Standby (حالت آماده به کار) بخش یون ساز دچار اشکال میشود و به همین دلیل عملکرد کولر متوقف میگردد.

علت خرابی:

برد اصلی یونیت داخلی معیوب می باشد.

ماژول پاور یونیت داخلی نانو-G معیوب است.

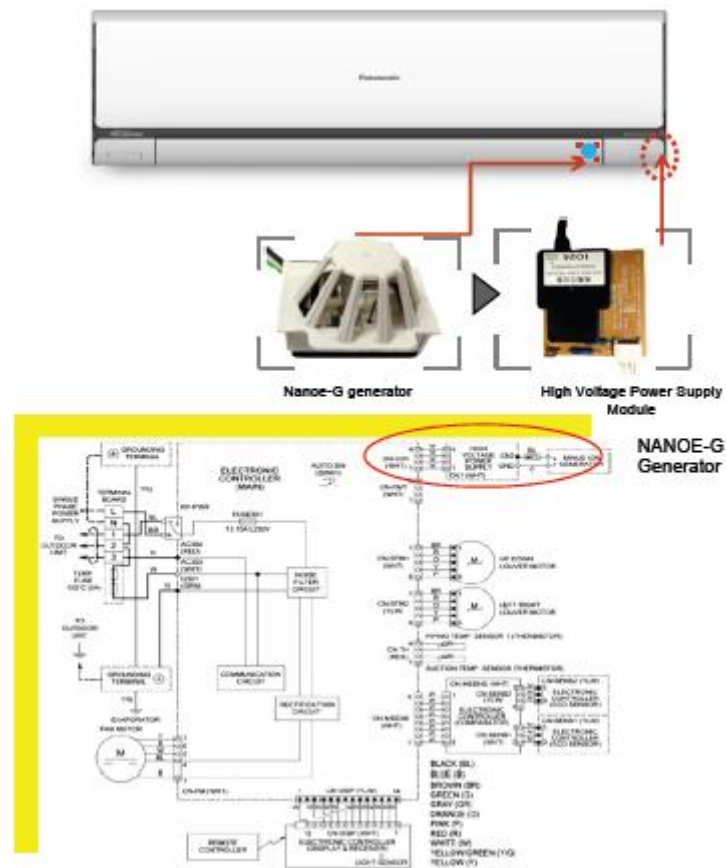

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان راهنمای رفع عیب جهت متخصصین کولر گازی	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: AC/AIR CONDITIONER	شرح ایراد ظاهری: H25 در اثر کار کردن غیر عادی سیستم تصفیه هوا اتفاق می افتد.	مدل: Inverter

راهنمای عیب یابی کولرهای گازی اینورتر:

زمانی که بصورت غیر طبیعی مجدداً روشن می شود.

توجه: بنا به دلایل امنیتی و جلوگیری از خرابی قطعات همیشه قبل از اینکه قطعه ای را جدا یا متصل کنید دستگاه را خاموش نمایید.

1st Checking Point :

Check the DC voltage measured is 5 Vdc at terminal 4&2

2nd Checking Point :

Check the DC voltage measured is 5 Vdc at channel (Pin4&2)

آیا ولتاژ دی سی اندازه گیری شده 5 ولت می باشد؟

بله

برد اصلی یونیت داخلی را چک کنید
برد اصلی یونیت داخلی را تعویض کنید

CN-CLN دستگاه را خاموش کنید و کانکتور رادوباره وصل کنید

دستگاه را روشن کنید و دوباره ولتاژ دی سی بین ترمینال **CN-CLN** پین 4 و 2 را اندازه گیری کنید.

آیا ولتاژ اندازه گیری شده 5 ولت دی سی است؟

بله

ماژول پاور نانو-G یونیت داخلی را چک کنید
ماژول پاور نانو-G یونیت داخلی را تعویض کنید

آیا ولتاژ اندازه گیری شده 5 ولت دی سی است؟

خیر

برد اصلی یونیت داخلی را چک کنید
برد اصلی یونیت داخلی را تعویض کنید